



GRĘŽIMO MAŠINA 5800

Pospaudiminiam gręžimui

Gręžimo mašina 5800 gali būti naudojama plieninių, ketinių, asbocementinių ir plastikinių vamzdžių gręžimui.


Kai gręžiama po spaudimu, susidariusios drožlės pašalinamos per specialiai tam sukonstruotą angą.

Grąžto sukimas atliekamas terkšliniu raktu. Grąžtas pirmyn stūmiamas sparnuotos grąžto stūmimo veržlės pagalba.

Terkšlinis mechanizmas ant grąžto veleno fiksuojamas paprastu užraktu.

Gręžimo mašinos tvirtinimo ant sklendės ar balno adapteriai yra su guminiais sandarinimo žiedais



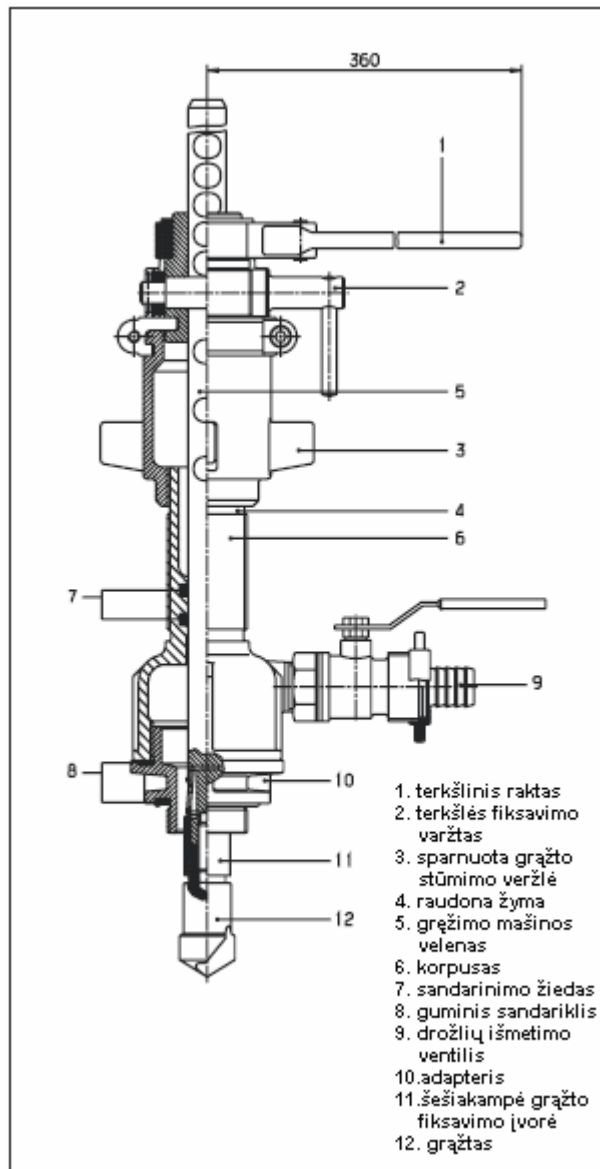

GRĘŽIMO MAŠINA 5800

Pospaudiminių gręžimui

Nr. 5820 gręžimo mašina

Nr. 5810 gręžimo mašinos komplekto dėžė

Nr. 5830 terkšlinis raktas

Nr. 5840 velenas

Gražtas plieniniam, ketiniam ir asbocementiniam vamzdžiui

Gražtas 1" - Ø 24

Nr. 5850 Gražtas 1 1/4" - Ø 29

Gražtas 1 1/2" - Ø 35

Gražtas 2" - Ø 40

Gražtas PVC-PE vamzdžiui

Gražtas 1" - Ø 24

Nr. 5860 Gražtas 1 1/4" - Ø 29

Gražtas 1 1/2" - Ø 35

Gražtas 2" - Ø 40

Redukcinis adapteris su guminiu sandarinimu

2" - 1"

Nr. 5890 2" - 1 1/4"

2" - 1 1/2"

2" - 2 1/2"

Nr. 5900 Vienodo diametro adapteris su guminiu sandarinimu 2" - 2"

Nr. 5910 Raktas 5 dydžio

Nr. 5920 Veržliaraktis adapteriui 2vnt.


Balno peilis uždarymui

Nr. 8401 1" - 1 1/4"

1 1/2" - 2"

Gręžimo mašinos Nr. 5800

komplekto su dėžė svoris 17,5kg.

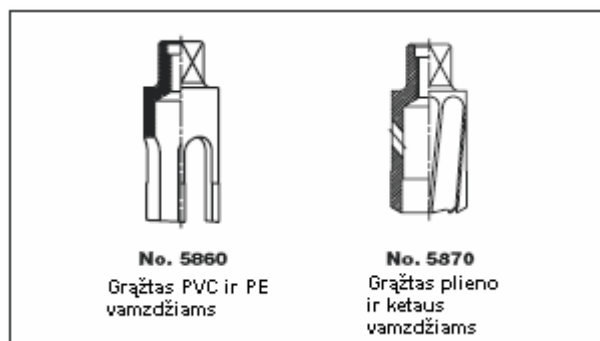

Gražtas alternatyvus grąžtui Nr. 5850

Plieno ir CI vamzdžių grėžimas

Gražtas 1" - Ø 24

Nr. 5870 Gražtas 1 1/4" - Ø 29

Gražtas 1 1/2" - Ø 35

Gražtas 2" - Ø 40

Nr. 5940 Adapteris 2" - 1 1/2"

GRĘŽIMO INSTRUKCIJA

1. Pagal gręžiamo vamzdžio medžiagą, pasirinkite tinkamą grąžtą (12) ir užsukite jį ant gręžimo mašinos veleno (5).
Užstumkite ant grąžto šešiakampę fiksavimo įvorę (11).
2. Naudodami vienodo diametro arba redukcinį adapterį (10), prisukite gręžimo mašiną prie sumontuotos ant vamzdžio sklendės.
3. Patikrinkite, kad sparnuota grąžto stūmimo veržlė (3) būtų aksukta į pradinę padėtį (iki raudonos žymos).
4. Stumkite gręžimo mašinos veleną (5) su grąžtu pirmyn, kol jis atsirems į vamzdį. Nustatyti gręžimo mašinos veleną taip, kad ant jo esančios išpjovos (grioveliai) eitu lygegrečiai terkšlės fiksavimo varžtui (2).
5. Pakelkite aukštyr gręžimo mašinos veleną tiek, kad terkšlės fiksavimo varžtas (2) sutaptų su viena iš ant veleno esančių išpjovų ir užfiksukite varžtą. Jei gręžiate po spaudimu, prijunkite žarną prie atvamzdžio (9) ir rutulinį ventilių laikykite atsuktą.
6. Gręžimas atliekamas sukant veleną su grąžtu terkšliniu raktu ir paduodant jį pirmyn sukant sparnuotą grąžto stūmimo veržlę.
Kad išvengtų grąžto sugadinimo, veleną reikia sukti nuosaikia jėga. Jei velenas sunkiai sukasi, reikia šiek tiek atsukti atgal sparnuotą grąžto stūmimo veržlę ir toliau sukti veleną.
7. Pragręžus skylę, atsukite atgal sparnuotą grąžto stūmimo veržlę (3) į pradinę padėtį (iki raudonos žymos).
Jei įsipjovimas buvo atliekamas po spaudimu, prieš nuimant gręžimo mašiną, atpalaiduokite terkšlės fiksavimo varžtą, ištraukite gręžimo mašinos veleną į viršų ir uždarykite sklendę.